

不鏽鋼也會生鏽！別的金屬呢？

高小組化學科第一名

嘉義市崇文國民小學

作 者：陳韻如、周幸蓉

蕭乃菁

指導教師：林國珍



一、研究動機

有一天，修理熱水器水管的工匠大叫：「怎麼不鏽鋼也會生鏽！」我好奇的挨近去看，果然不錯，熱水器要輸送熱水的管子，和不鏽鋼水管相連結的地方破了。工匠忙著工作，我在旁邊觀察，腦子一直想：「不鏽鋼的管子為什麼會生鏽？」「不鏽鋼是不會生鏽的！」我

百思不解，想不透這個道理，回到學校請教老師。老師說：「這是個很好的問題，我們去年十一月間，上自然科學的第五單元，「鐵生鏽」已實驗過鐵生鏽的道理。鐵生鏽一定要有氧氣和水份。但是除了這兩個因素外，可能還有別的原因，致使金屬生鏽、破洞。我們大家來研究金屬是怎樣生鏽的？於是做了下面的實驗。

二、研究目的

- (一)求各種金屬的電位差，並由高電位依次排列。
- (二)異金屬在強力電解和電位差的作用下加速腐蝕。

三、研究設備器材

- (一)李中平同學和陳端慧同學搜集實驗用，各種金屬片，70多片。
- (二)木箱由老師親自設計釘製。
- (三)塑膠杯由各位同學，搜集用完的瓶子鋸成的。
- (四)其他：檢流器、螺旋釘、塑膠布、鉗子、起子、鹽600克、柳丁1個。

四、實驗過程

實驗(一)

1. 主題：異金屬電位差距的試驗。

2. 方法：

柳丁汁當作導電的水溶液，先把檢流器的夾子，左右各夾一片不同的金屬，同時觸摸剝開的柳丁中，看檢流器指針的跳動，跳動右邊時，左邊的金屬就是高電位。檢流器所顯示的數字越大電位差距越大。觸摸的時間要相等，金屬片必須擦乾。分五組實驗。

3. 金屬片：

銅、鎳、鐵、不鏽鋼、鉛、鋁、鎔、鋅、鎂。

4. 結果：(+正極，高電位；-負極，低電位)。

數字只代表這次試驗電位的差距大或小。

第一組

	鋅	鎂	鎘	鋁	鉛	鐵	不銹鋼	鎳	銅
鎂	-		-	-	-	-	-	-	-
	+ 35		+ 60	+ 55	+ 60	+ 60	+ 60	+ 60	+ 60
順序	2	1		3					

鎂爲正極（高電位）的末端。

第二組

	鋅	鎂	鎘	鋁	鉛	鐵	不銹鋼	鎳	銅
銅	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	- 65	- 65	- 60	- 40	- 25	- 40	- 5	- 10	
順序	2	1	3	5	6	5	8	7	9

銅爲負極（低電位）的末端。

第三組

	鋅	鎂	鎘	鋁	鉛	鐵	不銹鋼	鎳	銅
鋅		+	-	-	-	-	-	-	-
	- 55	+ 35	+ 15	+ 50	+ 50	+ 55	+ 50	+ 60	
順序	2	1	4	3	5	7	8	7	9

第四組

	鋅	鎂	鎘	鋁	鉛	鐵	不銹鋼	鎳	銅
鋁	+	+	+			-	-	-	-
	- 10	- 60	- 5		+ 1	+ 5	+ 10	+ 5	+ 10
順序	2	1	4	3	5	6	9	7	9

第五組

	鋅	鎂	鎘	鋁	鉛	鐵	不銹鋼	鎳	銅
鐵	+	+	+	+	+		-	-	-
	- 25	- 60	- 10	- 10	- 5		+ 35	+ 25	+ 35
順序	2	1	4	4	5	6	9	7	9

觀察比較五組的實驗結果，這九種金屬由電位高到電位低的排列順序為①鎂②鋅③鋁④鎘⑤鉛⑥鐵⑦鎳⑧不銹鋼⑨銅。

實驗(二)

1. 主題：觀察兩片不同金屬接合在一起，第一組沒有絕緣，第二組完全絕緣，放在各別裝鹽水的塑膠杯裏，加速腐蝕情形。

2 方法：

(1) 金屬片的不同搭配

第一組

— 1	— 2	— 3	— 4	— 5	— 6	— 7	— 8
— 黃 鋁 銅	— 青 鋁 銅	— 不 锈 鋼	— 生 鋁 鐵	— 生 黃 鐵 銅	— 生 青 鐵 銅	— 不 锈 鋼	— 黃 銅 銅

— 9.	— 10.	— 11.	— 12.
— 不 青 銹 鋼 銅	— 青 黃 銅 銅	— 不 锈 鋼	— 黃 銅 銅

第二組

— 1	— 2	— 3	— 4	— 5	— 6	— 7	— 8
— 黃 鋁 銅	— 青 鋁 銅	— 不 锈 鋼	— 生 鋁 鐵	— 生 黃 鐵 銅	— 生 青 鐵 銅	— 不 锈 鋼	— 黃 銅 銅

— 9.	— 10.	— 11.	— 12.
— 不 青 銹 鋼 銅	— 青 黃 銅 銅	— 不 锈 鋼	— 青 銅 銅

(2)金屬片的接合


第一組

兩片異金屬用螺旋釘緊接在一起。異金屬間，螺旋釘與金屬間完全沒有絕緣。如一圖


第二組

異金屬間，螺旋釘與金屬間完全絕緣。異金屬間夾著塑膠布。螺旋釘本身塗牛油，螺旋釘與金屬間夾著塑膠板。吊絲採用尼龍質的線。螺旋釘、塑膠布、板、尼龍絲採同樣的材料。如二圖

圖一

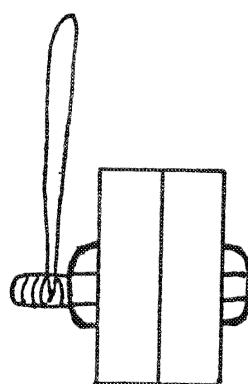

圖二

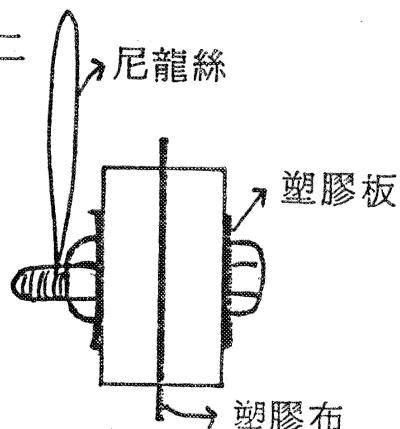

(3)鹽水的配製和分裝

8公升的自來水放600公克的粗鹽製成7%鹽水。攪拌均勻後平均分裝在24個塑膠杯裏，每杯300公克。

(4)浸鹽水時間

- ㄅ. 每天上午七時到上午十一時，下午一時到下午五時，共八小時。
- ㄆ. 以外的時間，提出掛在實驗箱上供觀察。
- ㄇ. 從一月一日開始浸鹽水，共浸25天，每天攪拌鹽水二次。

3.結果：

鏽斑程度以下列符號代替：輕微+、中等++、重多+++。

第一組 1號

第二組 1號

日 數	觀察事項		顏色	锈斑分佈	锈斑程度	顏色	锈斑分佈	锈斑程度
	金屬	觀察處						
第 5 天	鋁	外表面	白	下	++	白	下	++
	黃銅	外表面	赤紅			赤紅		
第 10 天	鋁	交接面	灰白雜黑	上中下	++	白		
	鋁	外表面	灰白	上 下	++	灰白	上 下	++
	黃銅	交接面	暗紅			赤紅		
	黃銅	外表面	赤紅			赤紅		
第 25 天	鋁	交接面	(解不開)			白粉狀	上 下	+
	鋁	外表面	白粉狀	全 面	+++	白粉狀	上中下	++
	黃銅	交接面	(解不開)			棕		
	黃銅	外表面	暗紅			淺綠	下	+

第一組 2號

第二組 2號

觀 察 事 項 日 金 觀 察 屬 處 數		顏 色	銹斑分佈	銹斑程度	顏 色	銹斑分佈	銹斑程度
第 5 天	鋁	外表面	灰	下	+	灰	上 下
	青銅	外表面	青黃			青黃	
第 10 天	鋁	交接面	灰白	上中下	++	亮白	
	鋁	外表面	灰	中下	+++	白	上中下
	青銅	交接面	青黃	下	+	亮青	
	青銅	外表面	青黃			青黃	
第 25 天	鋁	交接面	(解不開)			白粉狀	下
	鋁	外表面	白粉狀	全 面	+++	白	上中下
	青銅	交接面	(解不開)			青	
	青銅	外表面	褐帶白			淺綠	

第一組 3 號

第二組 3 號

日 金 數 觀 察 事 項			顏 色	銹斑分佈	銹斑程度	顏 色	銹斑分佈	銹斑程度
	鋁	外表面	灰白	上 下	++	灰白	中	+
第 5 天	不鏽鋼	外表面	亮白			亮白		
	鋁	交接面	灰白	上中下	++	灰白	上中下	++
第 10 天	鋁	外表面	灰白	上中下	+++	灰白	上中	++
	不鏽鋼	交接面	亮白			亮白		
	不鏽鋼	外表面	亮白			亮白		
	鋁	交接面	(解不開)			灰白	中	+
第 25 天	鋁	外表面	白粉狀	全 面	+++	白粉狀	中	+
	不鏽鋼	交接面	(解不開)			白		
	不鏽鋼	外表面	灰白			灰白		

第二組 4號

第一組 4號

觀 察 事 項			顏 色	銹斑分佈	銹斑程度	顏 色	銹斑分佈	銹斑程度
日 數	金 屬	觀 察 處						
第 5 天	鋁	外表面	灰白	下	+	灰白	下	+
	生 鐵	外表面	黑	下	+	黑	下	+
第 10 天	鋁	交接面	褐	上中下	+++	灰白		
	鋁	外表面	灰白	中下	++	灰白	下	+
	生 鐵	交接面	黑			黑		
	生 鐵	外表面	棕	上中下	+++	棕	上中下	+
第 25 天	鋁	交接面	(解不開)			灰白	下	+
	鋁	外表面	白粉狀	全 面	++	灰白	下	++
	生 鐵	交接面	(解不開)			赤黑	上 下	++
	生 鐵	外表面	棕	全 面	++	深棕雜黑	全 面	+++

第一組 5 號

第二組 5 號

觀 察 事 項			顏 色	銹斑分佈	銹斑程度	顏 色	銹斑分佈	銹斑程度
日 數	金 屬	觀 察 處						
第 5 天	生 鐵	外表面	黑	中下	++	黑	中下	++
	黃 銅	外表面	赤紅			赤紅		
第 10 天	生 鐵	交接面	黑	上中	++	黑		
	生 鐵	外表面	棕	上中下	+++	棕	上中下	+++
	黃 銅	交接面	紅帶黑			灰紅		
	黃 銅	外表面	灰紅			灰紅		
第 25 天	生 鐵	交接面	(解不開)			棕和黑	上 下	++
	生 鐵	外表面	赤黑	全 面	+++	赤黑	全 面	+++
	黃 銅	交接面	(解不開)			暗紅		
	黃 銅	外表面	棕			青綠		

第二組 6 號

第一組 6 號

觀 察 事 項 日 數 金 屬 觀 察 處			顏 色	銹斑分佈	銹斑程度	顏 色	銹斑分佈	銹斑程度
第 5 天	生 鐵	外表面	黑	下	+	黑	中	+
	青 銅	外表面	亮青			亮青		
第 10 天	生 鐵	交接面	黑	上 下	++	黑		
	生 鐵	外表面	棕	上 中 下	+++	棕	上 中 下	+++
	青 銅	交接面	青帶黑			亮青		
	青 銅	外表面	青黃			青黃		
第 25 天	生 鐵	交接面	(解不開)			黑	上 中 下	++
	生 鐵	外表面	赤黑	全 面	+++	赤黑	全 面	+++
	青 銅	交接面	(解不開)			青		
	青 銅	外表面	棕			青黃		

第一組 7 號

第二組 7 號

觀察事項 日數 金屬			顏色	锈斑分佈	锈斑程度	顏色	锈斑分佈	锈斑程度
第 5 天	生 鐵	外表面	黑	中	++	黑	中下	++
	不鏽鋼	外表面	亮白			亮白		
第 10 天	生 鐵	交接面	黑	中下	++	黑帶紅	上中	++
	生 鐵	外表面	棕	上中下	+++	棕	上中下	+++
	不鏽鋼	交接面	白帶紅			亮白		
第 25 天	不鏽鋼	外表面	白			白		
	生 鐵	交接面	(解不開)			黑	上中	++
	生 鐵	外表面	赤黑	全 面	+++	赤黑	全 面	+++
	不鏽鋼	交接面	(解不開)			亮白		
	不鏽鋼	外表面	棕			白雜棕		

第一組 8 號

第二組 8 號

觀 察 事 項 日 數 金 觀 察 處 屬			顏 色	銹斑分佈	銹斑程度	顏 色	銹斑分佈	銹斑程度
第 5 天	不銹鋼	外表面	亮白			亮白		
	黃 銅	外表面	亮紅			亮紅		
第 10 天	不銹鋼	交接面	亮白			亮白		
	不銹鋼	外表面	白			白		
	黃 銅	交接面	灰紅			灰紅		
	黃 銅	外表面	暗紅			暗紅		
第 25 天	不銹鋼	交接面	白帶紅			灰白		
	不銹鋼	外表面	灰白			灰白		
	黃 銅	交接面	深棕			棕		
	黃 銅	外表面	褐綠色	中下	+	棕帶綠	中下	+

第一組 9 號

第二組 9 號

日 數	金 屬	觀 察 事 項		顏 色	銹斑分佈	銹斑程度	顏 色	銹斑分佈	銹斑程度
		觀 察 處	事 項						
第 5 天	不銹鋼	外表面	亮白				亮白		
	青 銅	外表面	青				青		
第 10 天	不銹鋼	交接面	亮白				亮白		
	不銹鋼	外表面	白				白		
	青 銅	交接面	青				青		
	青 銅	外表面	灰青		下	+	灰青		下
第 25 天	不銹鋼	交接面	灰白				灰白		
	不銹鋼	外表面	灰白				灰白		
	青 銅	交接面	灰青				青		
	青 銅	外表面	灰青		下	+	灰青		下

第一組 10 號

第二組 10 號

觀察事項 日數 金屬 觀察處			顏色	銹斑分佈	銹斑程度	顏色	銹斑分佈	銹斑程度
第 5 天	青 銅	外表面	青			青		
	黃 銅	外表面	紅			紅		
第 10 天	青 銅	交接面	青帶黑			青		
	青 銅	外表面	青			灰青		
	黃 銅	交接面	亮紅			紅		
	黃 銅	外表面	暗紅			暗紅 淺綠	下	+
	青 銅	交接面	灰青			灰青		
第 25 天	青 銅	外表面	灰青			灰青		
	黃 銅	交接面	暗紅			暗紅		
	黃 銅	外表面	棕			棕和綠	下	+

第一組 11 號

第二組 11 號

觀察事項 日數 金屬 觀察處			顏色	锈斑分佈	锈斑程度	顏色	锈斑分佈	锈斑程度
第 5 天	鋼	外表面	灰白	中	+	灰白	下	+
	不銹鋼	外表面	白			白		
第 10 天	鋼	交接面	白帶黑	上 下	++	白帶黑	中	++
	鋼	外表面	赤紅	上中下	+++	赤紅	上中下	+++
	不銹鋼	交接面	白			亮白		
	不銹鋼	外表面	白帶紅			灰白		
第 25 天	鋼	交接面	黑	全 面	+++	灰白帶黑	中	++
	鋼	外表面	暗紅和黑	全 面	+++	暗紅和黑	全 面	+++
	不銹鋼	交接面	白帶黑			灰白		
	不銹鋼	外表面	白帶紅			白帶紅		

第一組 12 號

第二組 12 號

日 數	金 屬	觀 察 事 項 觀 察 處	顏 色	銹斑分佈	銹斑程度	顏 色	銹斑分佈	銹斑程度
第 5 天	鋼	外表面	灰白	中下	++	灰白	中下	++
	黃銅青銅	外表面	紅			青		
第 10 天	鋼	交接面	黑雜紅	上中	++	黑	中下	++
	鋼	外表面	赤紅	上中下	+++	赤紅	上中下	+++
	黃銅青銅	交接面	紅雜黑			青		
	黃銅青銅	外表面	棕			青		
	鋼	交接面	黑雜白	上中	++	白雜黑	中下	++
第 25 天	鋼	外表面	暗紅和黑	全 面	+++	暗紅和黑	全 面	+++
	黃銅青銅	交接面	黑			灰青		
	黃銅青銅	外表面	深棕			灰青		

五、綜合和結論

(一)鹽水方面

1. 到第 25 天鹽水減少約 60 克 ($\frac{1}{5}$)

2. 第 6 天 ($\overline{\text{———}}$) 鹽水裏出現淡紅色溶液，第 10 天
4. 5. 6. 7 11. 12.

就很顯著。

3. 第 10 天 ($\overline{\text{———}}$) 鹽水裏出現白色溶液，第 12 天就很
1. 2. 3. 4.
顯著。

(二)顏色方面

1. 鐵由黑色，從第 8 天就成棕色，而最後成赤黑色。

2. 鋼由銀白色從第 10 天就成暗紅，而最後成赤黑色。

3. 鋁由銀白色，變成灰白，而成粉末狀。

4. 不鏽鋼、青銅、黃銅的變化較少，由亮而成灰白，灰青，灰紅色。

(三)從外表面看

1. 鋁跟黃銅、青銅、不鏽鋼、鐵 ($\overline{\text{———}}$)，鋁銹得很厲害
1. 2. 3. 4.

$\overline{\text{——}}$ ，($\overline{\text{——}}$)最重。
1

2. 鐵跟鋁、黃銅、青銅、不鏽鋼 ($\overline{\text{———}}$)，鐵銹得很厲害
4. 5. 6. 7

$\overline{\text{——}}$ 。($\overline{\text{——}}$)的不鏽鋼被鐵銹包住了，($\overline{\text{——}}$)鐵銹得普通，鋁較
7 4.

嚴重。

3. 鋼跟不銹鋼、黃銅(—)，鋼鏽得厲害，而鋼出現白色斑
11. 12.

點。

4. 黃銅、青銅、不銹鋼都不嚴重(—)。
8. 9. 10.

5. 鐵跟黃銅(—)，鐵跟青銅(—)，鋼跟黃銅(—)，鐵跟
5. 6. 12.

鋼從外面看都鏽得嚴重，但從側面看(—)的鐵鏽已漫衍
5. 6.

到銅裏，而(—)沒有。
12.

6. (—)的螺旋釘，鏽得解不開，兩片金屬都卡
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

住了。從側面看兩片金屬的交接處，第一組比第二組鏽得嚴重。

7. (—)鋁鏽得厲害，但比(—)輕微。
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

8. (—)鐵跟第一組相同鏽得厲害，但側面交接處，沒
4. 5. 6. 7.

有鐵鏽漫衍。

9. (二二) 鋼跟第一組一樣銹得厲害，但側面交接處，沒有鋼
11. 12.

銹浸衍。

(四) 從交接面看：

1. 第二組的都比第一組輕微，黃銅、青銅、不銹鋼都保持原來

的狀況，除了 (一) 的不銹鋼有黑斑，(一) 的黃銅成黑色
11. 12.

，(一) 的黃銅部分成黑色，(一) 的青銅部分成黑色，(一)
5. 6.

(一一一二) 的鋼銹成黑色和白色相雜各一半。
11. 12. 11. 12.

2. (一) 黃銅成深棕色，不銹鋼成白帶紅，有一層白膜。
8.

3. (一) 黃銅成棕色，不銹鋼保持銀白色。
8.

4. (一) 青銅保持灰黑色，不銹鋼成灰白色，有一層白膜。
9.

5. (一) 青銅保持灰青色，不銹鋼保持銀白。
9.

(五) 從上面綜合實驗的結果發現：

1. 鋁跟黃銅、青銅、鐵、不銹鋼連接在一起，鋁會被銹掉。
2. 鐵跟黃銅、青銅、不銹鋼連接在一起，鐵會被銹掉。
3. 鋼跟不銹鋼、黃銅、青銅連接在一起，鋼會被銹掉。
4. 生鐵跟鋼連在一起，鐵會被銹掉。

(六)從綜合實驗一和實驗二來看：

1. 實驗一的結果是：各種金屬，由電位高到電位低的排列順序爲——鋁→鐵→不鏽鋼→銅。
2. 實驗二，第一組因兩片金屬沒有絕緣，在強力電解和電位差的作用下，由高電位一方金屬的電子加速流到低電位金屬裏，所以高電位金屬會加速腐蝕。
3. 實驗二第二組，因兩片金屬完全絕緣，沒有電子的流動，所以兩片金屬間的腐蝕情形，輕微或沒有。

(七)從上面的結果，我們又發現：

1. 金屬腐蝕的程度跟電位有關係，電位越高越易生鏽。不論在第一組，第二組電位高的鎹得厲害。如鋁、鐵、鋼。電位低的都不嚴重，如不鏽鋼、黃銅、青銅。
2. 異金屬連在一起，電位高的金屬，除了本身易鏽外，會被低電位金屬鎹掉，所以腐蝕的程度較嚴重。
3. 不鏽鋼跟銅連在一起，不鏽鋼會被鎹掉。只要不鏽鋼的電位比銅高。不鏽鋼被鎹的條件跟它的成份有關係，或在高溫度的環境下，或鹽分高的海岸地區，可能加速它的腐蝕。
要防止鎹蝕，異金屬不宜連接在一起，如要連接在一起，必須絕緣。

評語：實驗檢討不鏽鋼生鏽之原因，並推論其他金屬生鏽之可能。

- (1)頗有創意。
- (2)思考尚周密。
- (3)實驗過程尚完整。
- (4)結果亦正確。