

球面檢驗規

高中組應用科學科第二名

省立新營高級工業職業學校

作 者：廖茂吉

指導教師：陳明和

一、研究動機

圓弧及圓球之檢驗，雖可利用投影比較儀及圓弧規量測，但若以圓弧規來量測，則僅屬比較性質，故其公差部份無法確實測得，因此，研究球面檢驗規，以求快速檢驗，並可適用於學校學生實習、技能檢定圓球之量測。

二、研究目的

- (一)力求製作簡單。
- (二)量測尺寸範圍具彈性。
- (三)檢驗方便，並能確實量測其球面之曲率半徑及公差尺寸。

三、研究設備器材

- (一)車床
- (二)指示量表
- (三)圓球
- (四)平板


四、研究過程或方法

構想→蒐集資料→設計→製作→量測→修正→完成。

五、實驗結果

如圖一所示，設球面之曲率半徑為 R ，測量圓筒之外徑為 D ，取

正三角形之邊長為 a 。

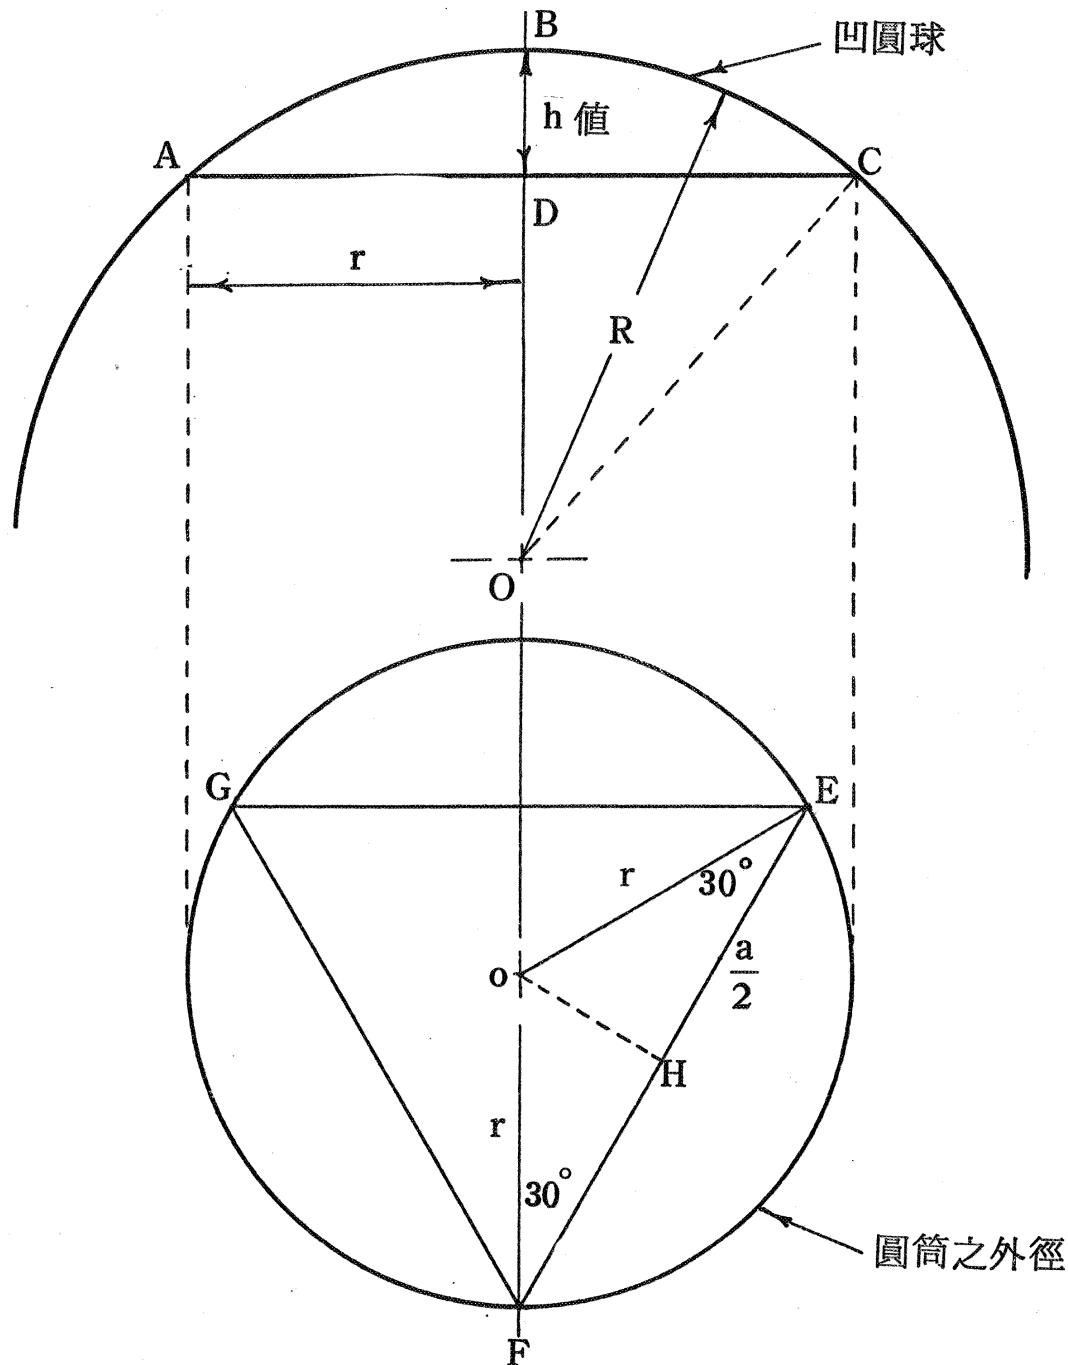

(圖一)

$$\frac{a}{2} = r \times \cos 30^\circ , \quad \therefore r = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

$$\text{或 } \frac{a}{2} = \frac{D}{2} \times \cos 30^\circ , \quad \therefore a = \frac{\sqrt{3} D}{2}$$

$$OD = \sqrt{OC^2 - CD^2}$$

$$= \sqrt{R^2 - \frac{a^2}{3}}$$

又 $R = \overline{OD} + \overline{DB}$


$$= \sqrt{R^2 - \frac{a^2}{3}} + h$$

$$\therefore R = \frac{h^2 + \frac{a^2}{3}}{2h}$$

或 $R = \frac{4h^2 + D^2}{8h}$ 由此公式，可求得球面之曲率半徑 (R) 或測量值 (h)。

六、討 論

(一)設今欲檢驗如圖二所示為 $R 12.7 +0 -0.4$ mm 之圓球，求其測量值 (h) 為若干？

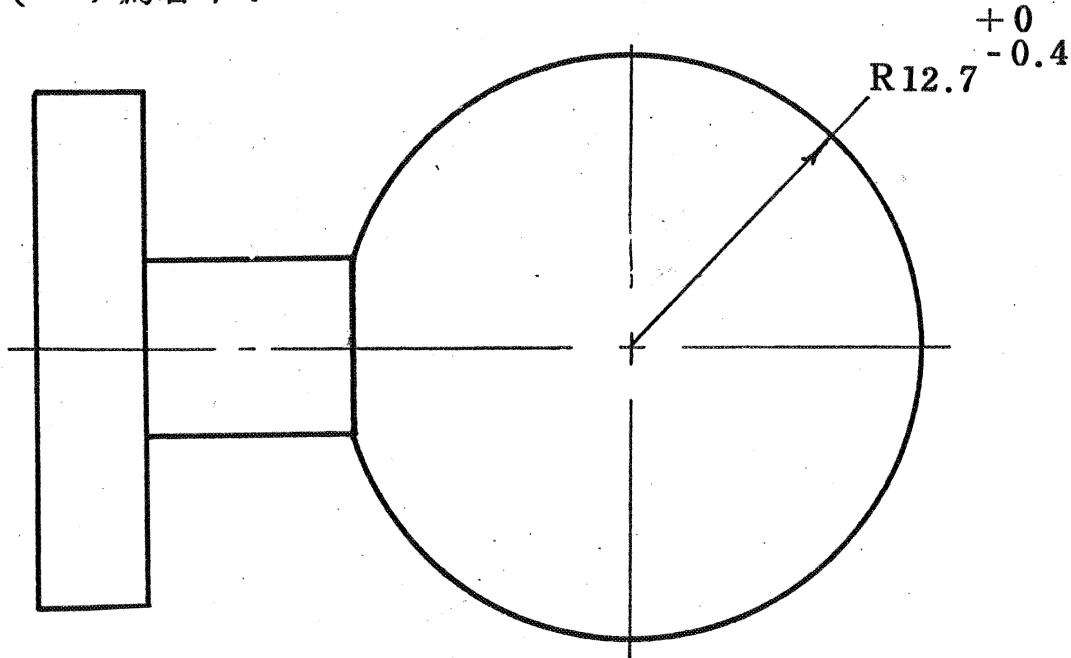

(圖二)

- (二)因被測工件之圓球半徑為 12.7 mm，則其直徑為 25.4 mm，故應採用圓筒內外緣直徑為 15 — 20 mm 之圓筒測量。
- (三)因工件係凸圓球，故口緣直徑 (D) 為 15 mm。

(四) 當 $R = 12.3\text{ mm}$ 時，

$$R = \frac{4h^2 + D^2}{8h}$$


$\therefore h = 2.551\text{ mm}$ 下限測量值

當 $R = 12.7\text{ mm}$ 時，

$\therefore h = 2.447\text{ mm}$ 上限測量值
 $+0$

(五) 故檢驗 $R = 12.7 - 0.4\text{ mm}$ 之圓球時，其測量值 $h = 2.447 \sim 2.551$

mm 為合格。如圖三所示。

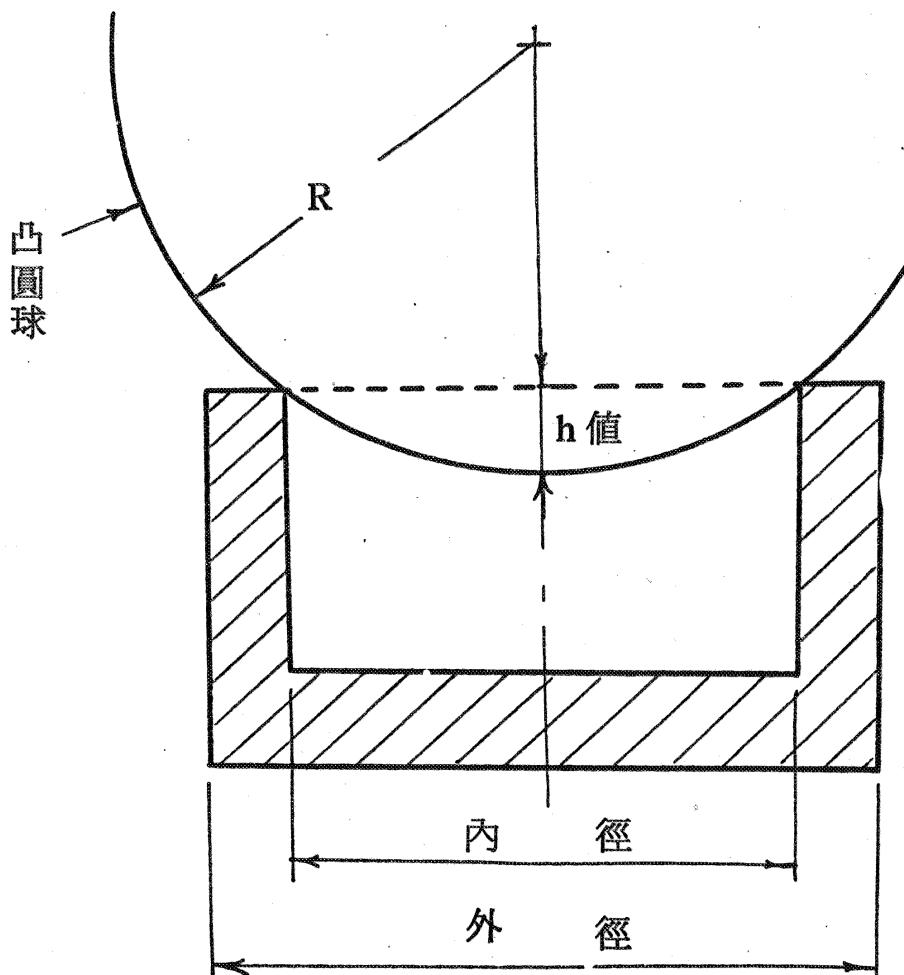

(圖三)

七、結論

(一) 此種球面檢驗規，可在圓筒之中心位置裝置指示量表藉其指針之旋轉，而讀其測量尺寸值，其構造如圖四所示。

圖筒內徑尺寸		被測鋼球直徑	比較項目	計算值	實測值	誤差
$\phi 14.99$	19.05	3.647	3.695	0.048		
	22.22	2.9089	2.950	0.041		
	25.40	2.4474	2.485	0.0376		
	28.57	2.1241	2.160	0.0395		
	31.75	1.8806	1.910	0.029		
	34.925	1.6902	1.720	0.029		
	38.095	1.5373	1.565	0.0277		
$\phi 20.02$	22.22	6.290	6.310	0.020		
	25.40	4.880	4.885	0.005		
	28.57	4.0937	4.090	0.0037		
	31.75	3.5536	3.550	0.0036		
	34.925	3.153	3.150	0.003		
	38.095	2.843	2.840	0.003		
$\phi 33.03$	31.75	10.7208	10.730	0.0092		
	34.925	8.5468	8.550	0.0032		
	38.095	7.333	7.350	0.017		


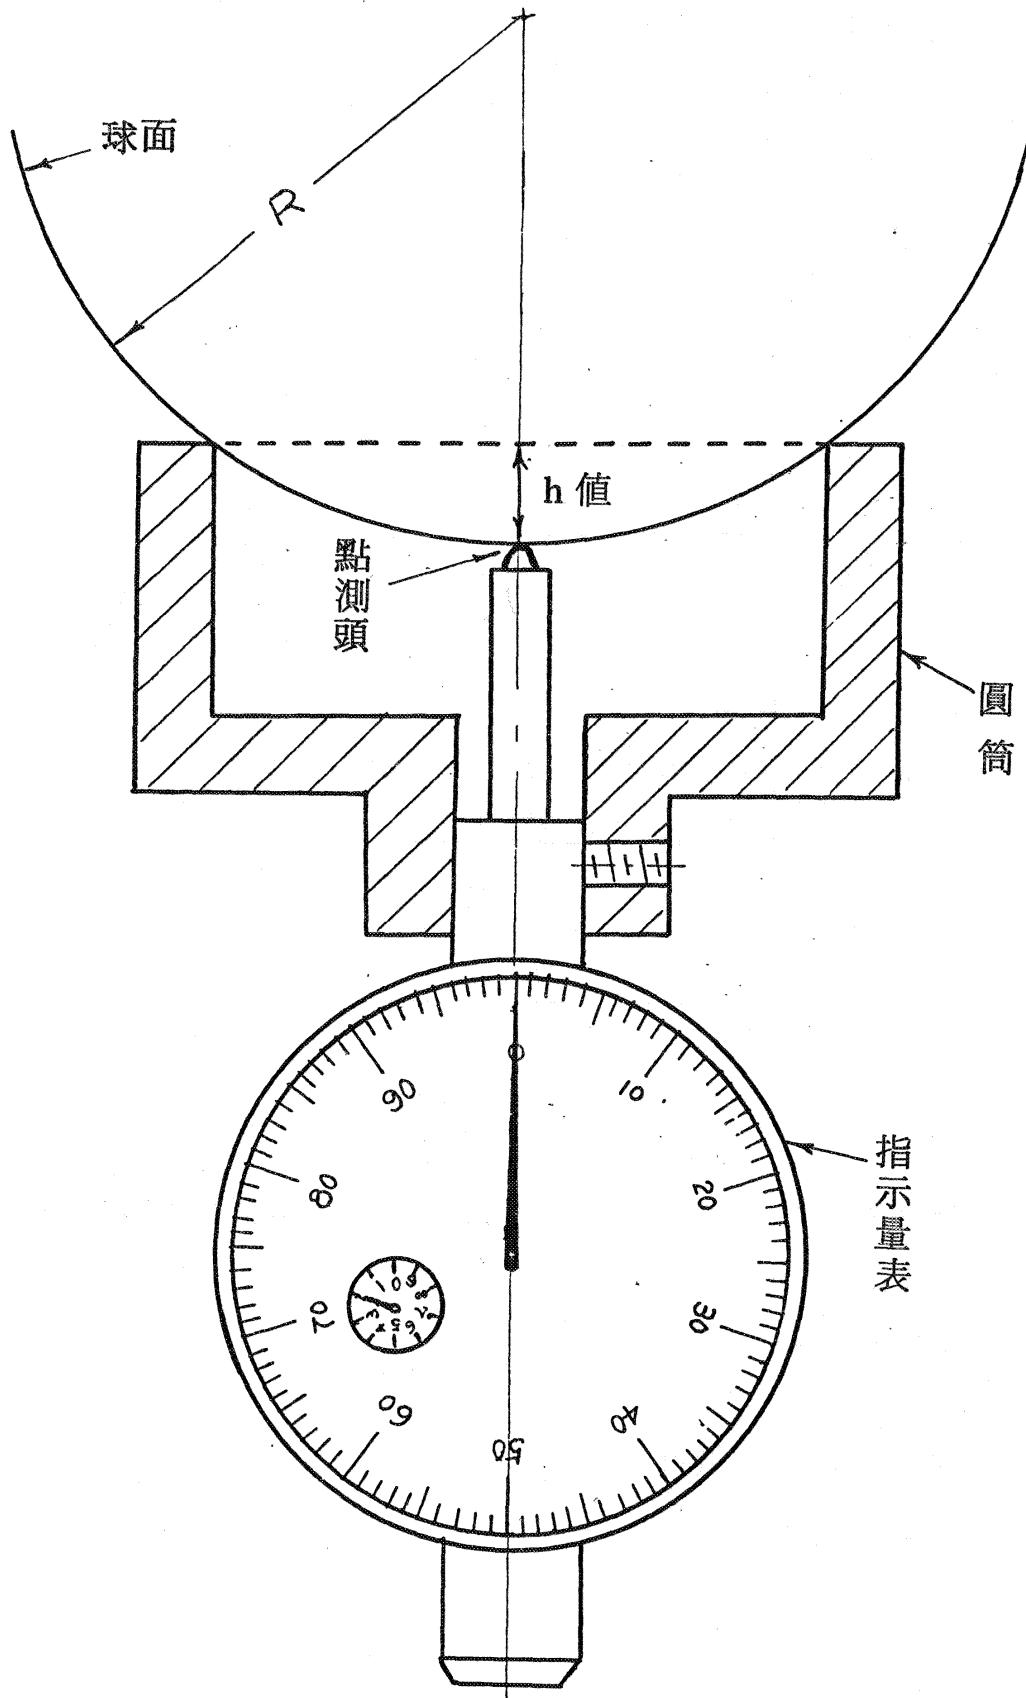


圖 四

- (二)此種球面檢驗規，可視球面曲率半徑之大小情形，而更換圓筒尺寸配合測量，如上表所示。
- (三)若圓尺寸採用不當，則無法量測之。
- (四)圓筒之內、外直徑尺寸，可依實際需要自行製作，且製作簡單，成本低廉。
- (五)利用圓筒之外直徑可量測凹圓球，如圖五所示。

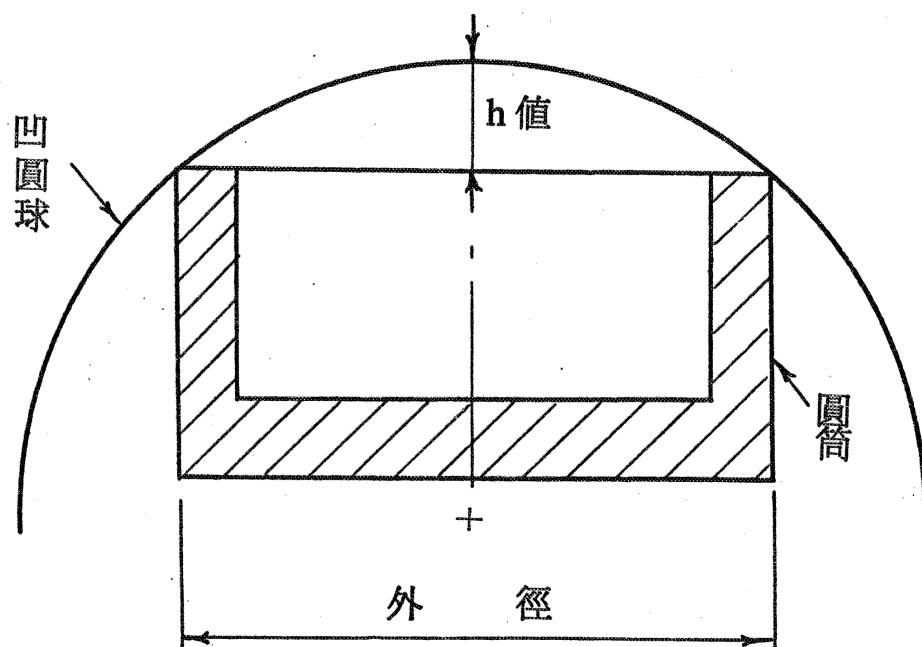

(圖五)

- (六)圓筒之內、外口緣應施予耐磨處理，以防磨損，影響測量值(h)。
- (七)量測步驟：
1. 裝置指示量表。
 2. 歸零調整。
 3. 實測並讀取測量值(h)。

八、參考資料

- (一)精密量測。
- (二)機工量具。

評 語

- 1.就作者所遭遇的問題及量測的困難，提出簡單的機械設計及加工，
解決問題，表現其創作能力。
- 2.問題的思考及研究的範圍，具有完整性。
- 3.表達其研究過程及成果，作品之示範，相當清楚。
- 4.作品比較具有實用性，例如教學示範或曲率量測之應用。
- 5.作品比較缺乏科學研究的態度及嚴謹，是其缺點。